STRAIL barva za talne oznake

Navodila za uporabo

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb - Julij 2010 / TNA-WMO

STRAIL sistemi nivojskih prehodov / STRAILastic tirni izolacijski sistemi

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH • D-84529 Tittmoning • Göllstraße 8

Tel. + 49(0)8683/701-0 • Fax + 49(0)8683/701-126 • info@strail.de • www.strail.de

STRAIL zastopnik za Slovenijo > TECA, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 9, SI-1000 LJUBLJANA

tel. +386/1/583-80-30 / fax +386/1/518-53-75 / GSM +386/41/625-830 / e-mail strail@teca.si

1 / PREDPOSTAVKE (POGOJI) ZA UPORABO

¬ Temperatura okolice
> min. +5°C

¬ Površina
> suha podlaga!
> očiščena podlaga!
> razmaščena podlaga (olje in mast)

STRAIL barve za talne oznake ne smemo uporabljati v zaprtih prostorih, ali v prostorih brez odgovarjajočega prezračevanja!

2 / MATERIALI IN EMBALIRANJE

¬ STRAIL barva v kremi / tuba 37 ml
¬ STRAIL temeljna barva / doza 0,75 l ali 3 l
¬ STRAIL temeljni premaz (primer) / steklenica 0,5 l
¬ STRAIL razredčilo / doza 1,0 l
¬ Stekleni posip (OPCIJSKO)

3 / ORODJE

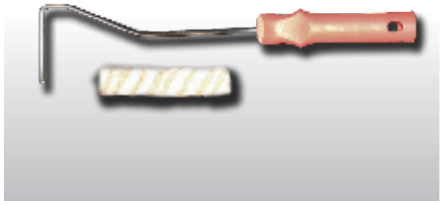

Ročni valjček (ročaj in valjčki)

Označevalna vrvica
(vrvica z ohišjem in barva)

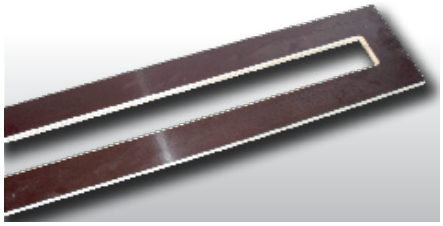

Šablone (na voljo v različnih širinah, glede na potrebo)

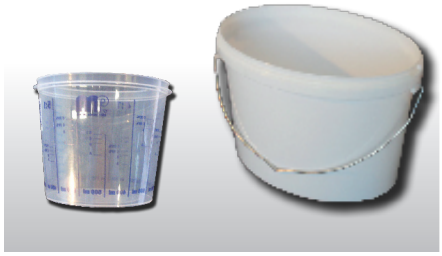

Merilna posoda in vedro

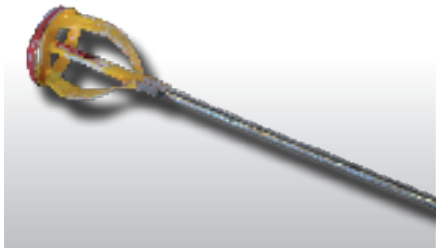

Ročni mešalnik z metlico

Razpršilec barve (OPCIJSKO)

Osebna zaščitna sredstva (Zaščitna očala in zaščitna obleka)

Material za čiščenje površine (metla, puhalnik listja, zidarska lopatica)

4 / PRIPRAVA

1 Najprej z metlo, puhalnikom listja ali podobnim orodjem očistite vrhnjo površino plošč sitema STRAIL.
Barvo za talne oznake smete nanašati le na suhe površine!
Površina ne sme biti vlažna!

2 Z označevalno vrvico označite črte (površine), ki jih boste barvali.
Barva: rdeča.

3 Glede na potrebno količino dobro zmešajte>
a) STRAIL – temeljno barvo (0,75 l) z dvema tubama STRAIL - barve v kremi (á 37 ml), oziroma
b) STRAIL – temeljno barvo (3 l) z osmimi tubami STRAIL - barve v kremi (á 37 ml)
in
STRAIL - razredčilo v razmerju 1:10
(1 del razredčila / 10 delov barve) .
Pri mešanju sestavin se ne sme pojavljati pena!
Po potrebi zmanjšajte hitrost mešanja!

5 / NANAŠANJE BARVE ZA TALNE OZNAKE Z RAZPRŠILCEM BARVE

1 Wagner Airless F250 Finish

Tehnični podatki:
- ¬ Grelna enota do min. 60°C
- ¬ Kopjasti nastavek 500 mm
- ¬ Toplotno odporna, elastična tlačna cev
- ¬ Razpršilna šoba FF 410 (lila)
- ¬ Vtični filter 180 MA (rdeč)
- ¬ Električno napajanje > 2 x 220 V

Preden napravo napolnite z barvno mešanico, jo temeljito očistite s STRAIL - razredčilom.
Natočite barvno mešanico.
Nastavite grelno enoto na 60°C in jo predogrevajte približno 15 minut.
Delovni tlak: 240 bar

2 Nanašanje STRAIL – temeljnega premaza (primerja):

STRAIL - temeljni premaz (primer) z valjčkom nanesite ob označenih črtah tako, da je površina za barvanje povsem premazana.

Ko ste nanesli STRAIL - temeljni premaz (primer), morate v največ 5 minutah razpršiti barvo.

Prosimo upoštevajte:
STRAIL - temeljnega premaza (primerja) ne uprabljajte za barvanje asfalta ali betona.

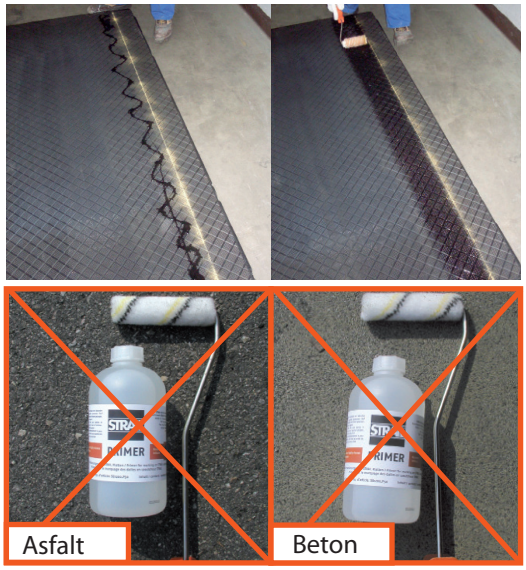

3 Šablono položite na označene črte.

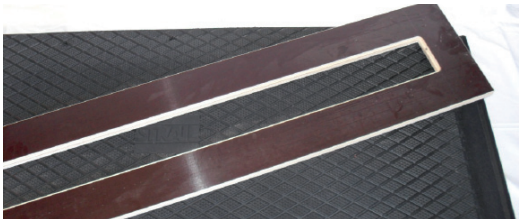

4 Nanašanje barvne mešanice:

Z razpršilcem enakomerno in pokrivajoče razpršite barvo (z razdalje ca. 20-30cm).

Šablono lahko odstranite takoj po nanašanju barve.

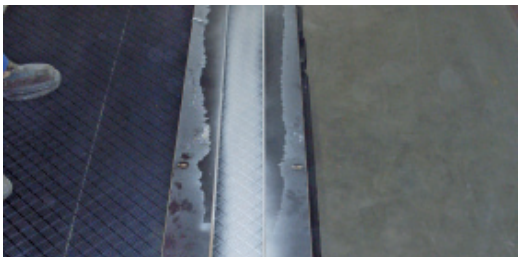

6 / NANAŠANJE BARVE ZA TALNE OZNAKE Z ROČNIM VALJČKOM

1 Nanašanje STRAIL – temeljnega premaza (primerja):

STRAIL - temeljni premaz (primer) z valjčkom nanesite ob označenih črtah tako, da je površina za barvanje povsem premazana.

Ko ste nanesli STRAIL - temeljni premaz (primer), morate v največ 5 minutah razpršiti barvo.

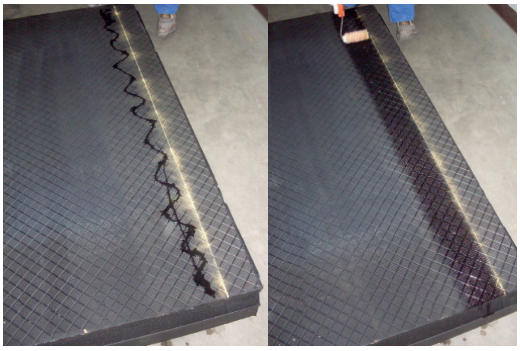

Prosimo upoštevajte:
STRAIL - temeljnega premaza (primerja) ne uprabljajte za barvanje asfalta ali betona.

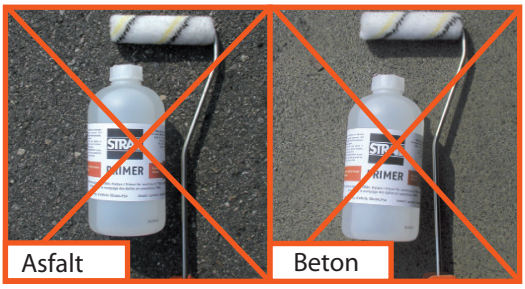

2 Šablono položite na označene črte.

3 Nanašanje barvne mešanice:

Z valjčkom enakomerno in pokrivajoče nanesite barvo (z razdalje ca. 20-30cm).

Šablono lahko odstranite takoj po nanašanju barve.

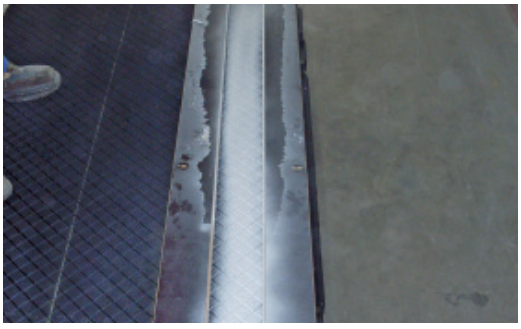

7 / OPCIJSKO > STEKLENI POSIP

Za boljšo nočno vidnost (reflekcijski učinek) lahko na sveže nanešeno barvo natresete tudi primeren stekleni posip.

8 / ČIŠČENJE

Po končanem barvanju temeljito očistite vse naprave in orodje.

Ob temeljitem čiščenju lahko šobo in filter razpršilca barve uporabite večkrat.

Po uporabi nastavite manometer razpršilca nazaj v nulti položaj.

9 / NASVETI

¬ Nastanek filma na površini:	po ca. 2 urah
¬ Povoznost:	po ca. 6 urah
¬ Popolna suhost:	po ca. 12 urah

Po odprtju materiali niso več obstojni!

Varnostne liste pošljemo na vašo zahtevo.